

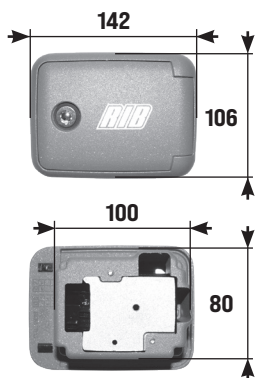


STONE

IP54 Code ACJ9078

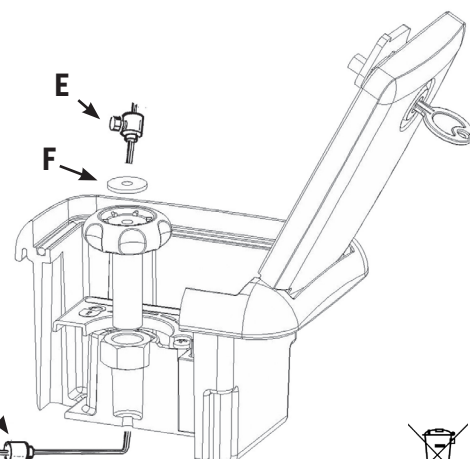

Misure in mm
Mesures en mm
Measurements in mm

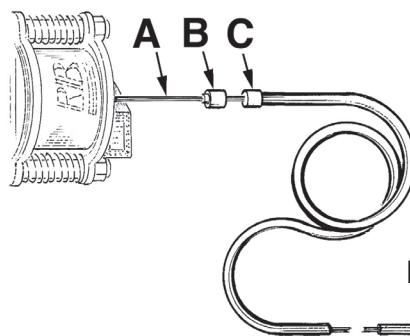

I

ATTENZIONE: impedire che le parti in plastica vengano a contatto con olio o grasso!

PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO

- Infilate la bussola di guida (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilate la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio lungo lo stesso.
- Infilate la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilate la bussola con vite di fermo (E) in battuta contro la rondella (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n° 7.

F

ATTENTION: ne pas mettre les pieces en plastique en contact avec de l'huile ou de la graisse!

PROCEDURE D'ASSEMBLAGE

- Enfiler l'arrêt de gaine (B) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- Enfiler la gaine de protection (C) le long du câble acier (A).
- Enfiler l'arrêt de gaine (D) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- Enfiler l'arrêt de câble (E) contre la partie (F) et serrer la vis avec une clé n° 7.

G B


IMPORTANT: Please make sure that all plastic parts does not come in contact with grease or oil!

ASSEMBLY PROCEDURE



- Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.
- Insert the sheathed cable (C) along the cable.
- Insert the compass (D) onto the cable as shown.
- Insert the compass with the blocking screw (E) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n° 7.

STONE

IP54 Code ACJ9078

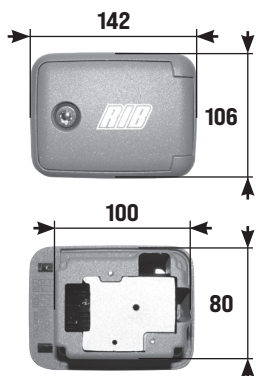

Misure in mm
Mesures en mm
Measurements in mm

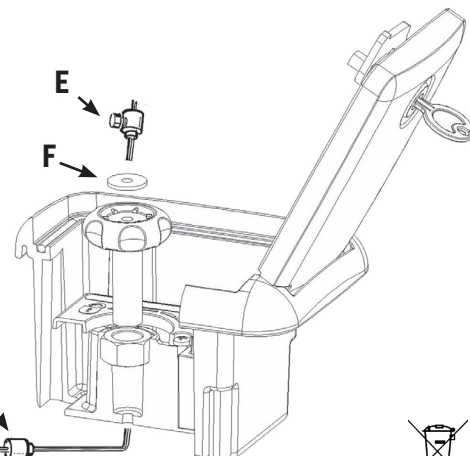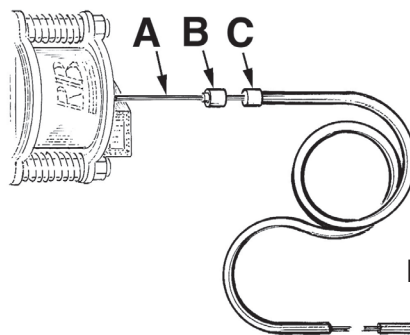

I

ATTENZIONE: impedire che le parti in plastica vengano a contatto con olio o grasso!

PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO

- Infilate la bussola di guida (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilate la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio lungo lo stesso.
- Infilate la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio lungo lo stesso, come raffigurato.
- Infilate la bussola con vite di fermo (E) in battuta contro la rondella (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n° 7.

F

ATTENTION: ne pas mettre les pieces en plastique en contact avec de l'huile ou de la graisse!

PROCEDURE D'ASSEMBLAGE



- Enfiler l'arrêt de gaine (B) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- Enfiler la gaine de protection (C) le long du câble acier (A).
- Enfiler l'arrêt de gaine (D) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- Enfiler l'arrêt de câble (E) contre la partie (F) et serrer la vis avec une clé n° 7.

G B

IMPORTANT: Please make sure that all plastic parts does not come in contact with grease or oil!

ASSEMBLY PROCEDURE

- Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.
- Insert the sheathed cable (C) along the cable.
- Insert the compass (D) onto the cable as shown.
- Insert the compass with the blocking screw (E) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n° 7.

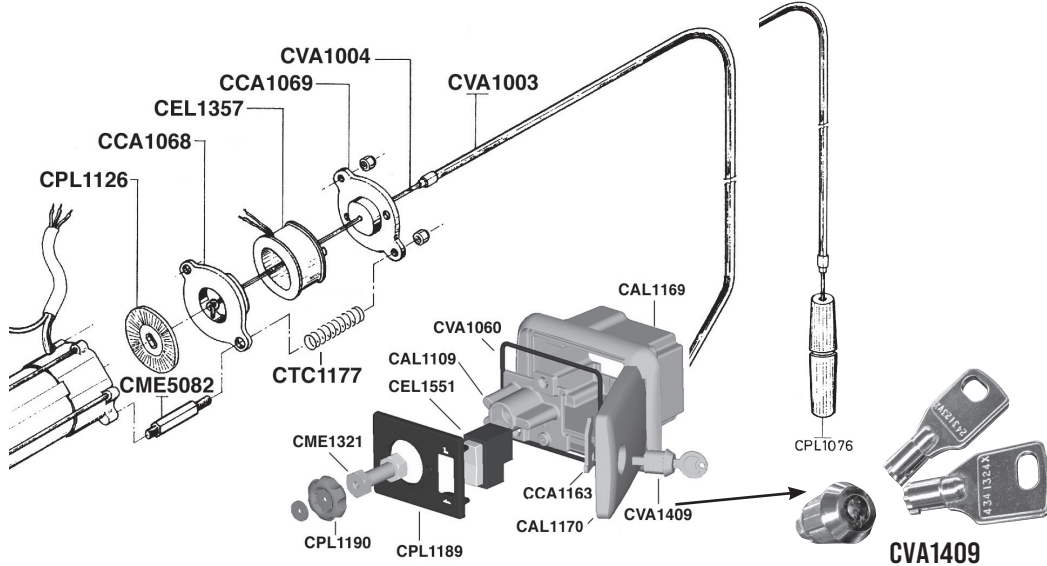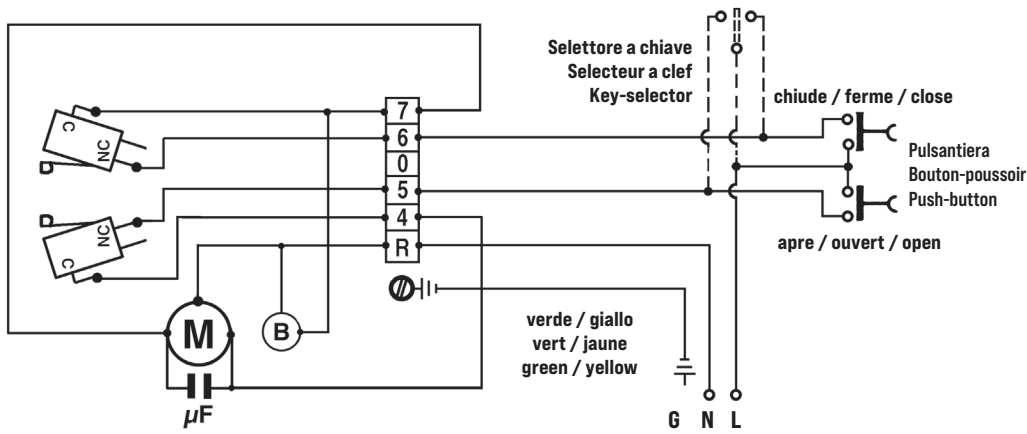

- B = Elettrofreno - Electrofrein - Electrobrake
- G = Terra - Terre - Earth
- LN = Linea Monofase - Ligne Monophasé
Line 1-Phase
- M = Motore - Moteur - Motor
- U = Comune - Commun - Common
- V/W = Invertitori - Convertisseurs - Inverters



RIB

25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY
Via Matteotti, 162
Tel. +39.030.2135811
Fax +39.030.21358279
www.ribind.it - ribind@ribind.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

CE UK
CA
MADE IN
ITALY

Cod. CVA1464 - 052021 - Rev. 12

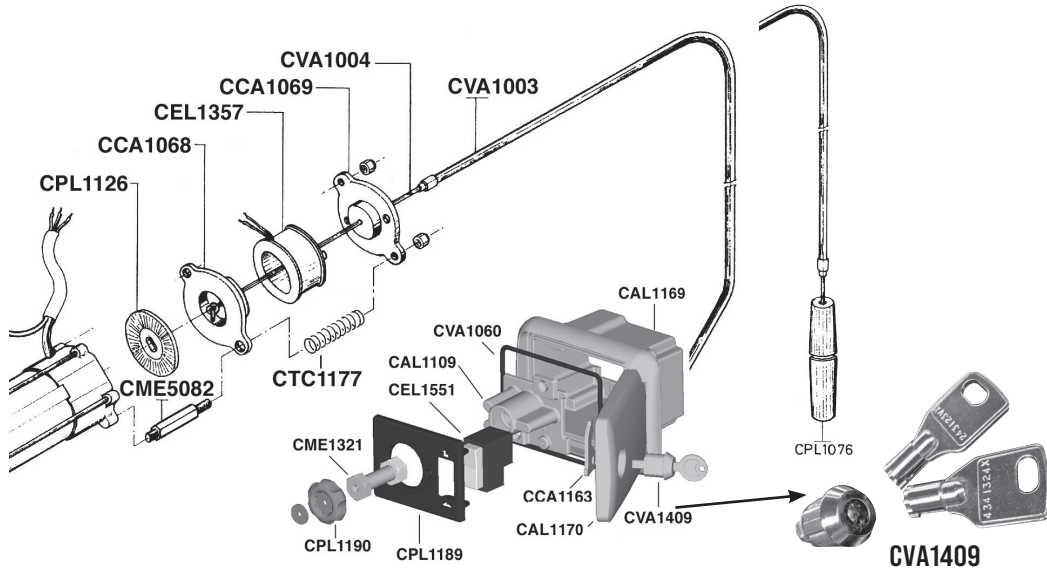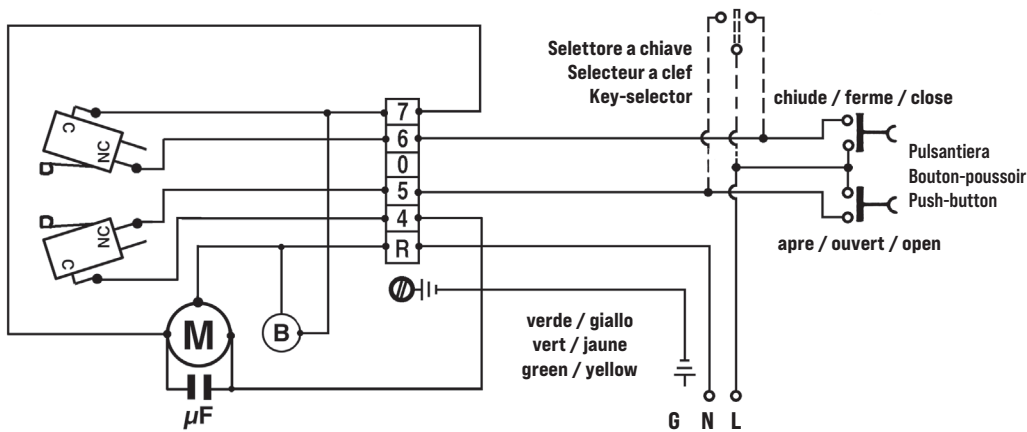

- B = Elettrofreno - Electrofrein - Electrobrake
- G = Terra - Terre - Earth
- LN = Linea Monofase - Ligne Monophasé
Line 1-Phase
- M = Motore - Moteur - Motor
- U = Comune - Commun - Common
- V/W = Invertitori - Convertisseurs - Inverters

RIB

25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY
Via Matteotti, 162
Tel. +39.030.2135811
Fax +39.030.21358279
www.ribind.it - ribind@ribind.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

CE UK
CA
MADE IN
ITALY

Cod. CVA1464 - 052021 - Rev. 12